

## ترمیم قالبهای فلزی با فرآیند جوشکاری



حمیدرضا کاظم پور  
کارشناس تحقیقات مواد  
شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو  
KAZEMPOUR\_HAMIDREZA@YAHOO.COM



وحید مجدی  
مدیر سیستمها و انفورماتیک  
شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو  
V.MAJIDI@IKID.IR

استفاده از قالب های فلزی به منظور تولید تیراژ بالا در قطعات فلزی ، گزینه بسیار مناسبی است در این مقوله عیوب و تغییرات در قالب های فلزی گریز ناپذیر می باشد . در بین گزینه های مختلف ، استفاده از فرآیند جوشکاری ترمیمی بهترین گزینه انتخابی در مراکز صنعتی بزرگ و کوچک ، برای رفع عیوب و تغییرات است . تنوع روشهای جوشکاری ، ارزانی و قابل دسترس بودن می تواند از مزایای منحصر بفرد این فرآیند باشد . در این مقاله به جهت پشتوانه ۱۵ سال تجربه کای ( بصورت عملی و کارگاهی ) و همچنین آموزش های حین کار توسط متخصصان خارجی و همکاری با شرکت های بزرگ صنعت قالبسازی جهان مانند : پژو (فرانسه) ، رنو (فرانسه) ، میازوو (ژاپن) ، فوجی (ژاپن) ، اوگی هارا (ژاپن) ، ایتکا (ایتالیا) و..... و اثر بخشی این تجربیات در کار ، بیشتر مطالبی ارائه می شود که بتواند در زمینه عملی و اجرایی متمر ثمر واقع شده و اثر بخش باشد .

### مقدمه:

در بسیاری از مواقع قالب های فلزی بر اثر اشتباهات طراحی ، مدل سازی ، ریخته گری ، ماشینکاری یا قالبسازی نیاز به ترمیم و رفع عیب دارد که فرآیند جوشکاری به دلیل ارزانی، گسترده گی و در دسترس بودن نسبت به دیگر فرآیندها، بسیار مورد استفاده قرار می گیرد . همانطوری که می دانیم فرآیند جوشکاری به دو خانواده بزرگ جوشکاری ذوبی و جوشکاری غیر ذوبی تقسیم بندی می شود .

در بین انواع روشهای جوشکاری ، جوشکاری قوسی با الکترو د رویشدار ( جوشکاری برق ) ، جوشکاری با گاز محافظ ( جوشکاری CO2 و جوشکاری TIG ) بیشترین کاربرد را در ترمیم قالب های فلزی دارند . از فاکتورهای تاثیر گذار در انتخاب استفاده از روش های مختلف جوشکاری می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

- نوع عیوب
- مقدار حجم و محدوده عیوب
- همچنین جنس قالب فلزی
- راحتی و در دسترس بودن
- ارزانی روش جوشکاری

مهمترین عوامل تاثیر گذار برای انتخاب روش جوشکاری ترمیمی برای قالبهای فلزی ، جنس قالب و همچنین مقدار و حجم عیوب یا تغییرات می باشد .

ترمیم یا ایجاد تغییرات در قالبهای فلزی با توجه به جنس های بکار رفته و حساسیت در آن باید از دقت بالایی برخوردار باشد . حضور الزامی بسیاری از عناصر به منظور بالا بردن کیفیت فولادها و جدنهادر صنعت قالبسازی می تواند محدودیت ها و دقت های ویژه ای را به همراه داشته باشد .

جوشکاری بر روی قالب های فلزی همانند جوشکاری بر روی آهن معمولی نمی باشد . در این نوع جوشکاری ها باید علاوه بر انتخاب درست روش جوشکاری ترمیمی ، انتخاب پیش گرمایی ( Preheating ) و پس گرمایی ( Past heating )



مناسب، تدوین WPS و PQR و استفاده از جوشکار حرفه ای و بسیاری از نکات ریز و درشت دیگر باید مد نظر قرار گیرد همین تفاوت‌ها می‌تواند اهمیت فوق‌العاده جوشکاری ترمیمی برای قالب‌های فلزی را آشکار سازد.

#### جنس قالبها:

قالب‌های فلزی چه در ابعاد بزرگ یا کوچک با توجه به نوع عملکرد خود می‌توانند از جنس چدن (از خانوا، چدن‌ها با ساختار کرووی و یا چدن‌های داکتیل) یا فولادهای ابزار (با قابلیت سختکاری) باشند.

#### جنس کفشک:

عموما در تمامی مراحل قالب‌های فلزی (به دلیل تنوع و دمای ذوب پایین و شکل پذیری آسان و مقرون به صرفه بودن چدن) جنس کفشک‌های قالب از چدن با ساختار گرافیتی کرووی مانند: GG25 و GG30 می‌باشند.

#### قالب‌های فلزی با عملکرد کشش:

قالب‌های فلزی با عملکرد کشش می‌توانند از جنس چدن‌های داکتیل با قابلیت سختکاری شعله ای مانند چدن‌های GGG60 و یا GM246 باشند.

#### قالب‌های فلزی با عملکرد برش، خم یا کوبش:

برای عملکردهای برش (Trim) و خم (Bending) یا کوبش (Stamping) در قالب‌های فلزی عموماً فولادهای ابزار استفاده می‌گردد که توانایی سختی پذیری بالا (حدود سختی ۵۵ - ۶۰ راکول سی) را داشته باشد نمونه هایی از این فولادهای ابزار می‌تواند فولادهای ابزار سخت شونده در کوره مانند SPK, ۱.۲۳۲۹ و ... همچنین فولادهای ریختگی سختی پذیر با شعله مانند G50CrMo4, HMD5, HMD1, ICD5, ICD1 و ... نام برد.

در قالبسازی صنعتی بزرگ امروزی، استفاده از فولادهای ابزار سخت شونده در کوره به دلیل محدودیت‌های جوش پذیری (وجود عنصر کروم درصد بالا که باعث کاهش جوش پذیری می‌شود) و مشکلات ناشی از آن بسیار کاهش یافته و شرکتهای بزرگ قالبسازی جهان همانند: فوجی، میازو، اوگی هارا، پژو، رنو و ... از فولادهای ریختگی سخت پذیر با شعله به دلیل راحتی در سختکاری و همچنین جوش پذیری خوب آنها استفاده می‌گردد.

#### مراحل اجرایی:

##### مراحل اجرایی جوشکاری ترمیمی قالبهای فلزی با جنس چدن:

جوشکاری ترمیمی قالب‌های فلزی با جنس چدن‌های با ساختار گرافیتی کرووی مانند: GG25 و GG30 عموماً به دلیل عدم سختی پذیری مناسب (حداکثر ۳۵ راکول سی) بیشتر برای ساخت کفشک‌های قالب فلز مناسب می‌باشد. برای ترمیم این نوع چدن‌ها باید یک روند اجرایی درست را مدنظر داشته و به خوبی آن را اجرا نمود این دستورالعمل اجرایی اگر به درستی اجرا شود به بهترین نتیجه دلخواه خواهیم رسید.

برای جوشکاری چدن‌ها با ساختار گرافیتی کرووی می‌توان از الکترودهای چدن با استاندارد - WS/ASME SFA 5.15 و DIN 8573 استفاده کرد.

این گروه از الکترودها با مغز فولادی برای تعمیر قطعات چدنی و اصلاح عیوب ریختگی و اتصال چدن به فولاد کاربرد فراوانی دارد.

استحکام کششی فلز جوش تا حد زیادی بستگی به فلز پایه دارد ولی اغلب از آن زیادتر است.

این نوع الکترودها در گروه ENiC1 (تا ۹۸% نیکل) یا گروه ENiFeC1 (نیکل ۴۰-۵۵% و باقیمانده آهن می‌باشد) قرار می‌گیرند. که البته به جرات می‌توان اذعان داشت که الکترودهای نیکل با برند ایرانی شرکت آما (MA 1094 Ni) با ۹۸% نیکل یکی از بهترین گزینه‌ها می‌تواند باشد.



جدول شماره ( ۱ ) تعدادی از این برندهای موجود در بازار را نمایش می دهد :

استاندارد DIN 8573	استاندارد AWS/ASME SFA- 5.15	استاندارد ISO 1071	استاندارد JIS	محصول شرکت آما AMA	محصول شرکت UTP	محصول شرکت TOKAI
E Ni-BG 22	E Ni-C1	E Ni	DFC <i>Ni</i>	AMA 1094 Ni	UTP8	TC-1
E NiFe-1 BG 22	E NiFe-C1	E Ni Fe	DFC <i>NiFe</i>	AMA 1094 <i>NiFe</i>	UTP 83 FN UTP 84 FN	TC-3 TC-3A

جدول شماره ( ۱ )

جوشکاری ترمیمی قالب های فلزی از جنس چدن با ساختار داکتیل مانند : GGG60 یا GM246 که عموماً به دلیل سختی پذیری مناسب ( حداکثر ۵۵ - ۴۵ راکول سی ) بیشتر برای ساخت پستهای قالب با عملکردهای قالب کشش و خم و کوبش و برش فلزی مناسب می باشد که برای جوشکاری قالبهای فلزی چدنی ( با عملکرد کشش و خم و کوبش و برش ) با ساختار داکتیل می توان از الکترودهایی که توسط محدود شرکتهای تولید کننده الکتروود مخصوص شرکتهای قالبسازی عرضه می گردد استفاده نمود.  
جدول شماره ( ۲ ) محصولات شرکت TOKAI را که مخصوص قالبهای چدنی با عملکرد کشش و خم و کوبش و برش می باشد را نمایش می دهد :

ملاحظات	عملکرد قالب	معیار سختی با واحد HRC	محصول شرکت ژاپنی TOKAI
این الکتروود را می توان به صورت مستقیم روی چدنهای داکتیل استفاده نمود	کشش - خم - کوبش	44 ~ 46	TM-2000
این الکتروود را می توان به صورت مستقیم روی چدنهای داکتیل استفاده نمود	کشش - خم - کوبش	37 ~ 39	TM-2000B
این الکتروود را می توان به صورت مستقیم روی چدنبا با ساختار کرباتیله کروی و داکتیل استفاده کرد	برش	55 ~ 60	TK-2
این الکتروود را می توان به صورت مستقیم روی چدنبا با ساختار کرباتیله کروی و داکتیل استفاده کرد	برش	54 ~ 56	TM-2000H
این الکتروود را می توان به صورت مستقیم روی چدنبا با ساختار کرباتیله کروی و داکتیل استفاده نمود	برش	55 ~ 58	TC-8M
این الکتروود را می توان به صورت مستقیم روی چدنبا با ساختار کرباتیله کروی و داکتیل استفاده نمود	برش	52 ~ 55	TC-8B


جدول شماره ( ۳ ) محصولات شرکت UTP - Doga - Castolin را که مخصوص قالبهای چدنی با عملکرد کشش و خم و کوبش می باشد را نمایش می دهد :

ملاحظات	کاربرد	فرآیند	محصول شرکت Castolin Doga - UTP
سختی پایین ( HB ۲۰۰ - ۱۵۰ ) مقاومت ضعیف در برابر فرسودگی برای لایه های کروم سخت سازگار است	برای تعمیر صیوب و تغییراند چدن با ساختار کرباتیله کروی و همچنین به عنوان الکتروود پایه ( زیرین )	ARC ARC ARC	Casto 4024 Casto 244 Doga UTP 8
به عنوان لایه نهایی برای سطح قالبها کاربرد دارد و بهتر است بر روی لایه های پایه Ni جوشکاری شود برای لایه های کروم سخت سازگار است مقاومت خوب در برابر فرسودگی	برای تعمیر صیوب و تغییراند چدن با ساختار کرباتیله داکتیل و همچنین به عنوان الکتروود نهایی با سختی مناسب برای مقاومت به سایش برای سطوح کششی و خم و کوبش قالب چدنی	ARC ARC ARC Pulsed MIG Pulsed MIG	Casto 4023 Casto 4025 Doga 85 FN Casto DO 23 Doga A 8051
مقاومت عالی در برابر فرسودگی و سایش سختی بسیار مناسب بالای ۴۴ راکول سی برای لایه های کروم سخت سازگار است بدون نیاز به لایه واسطه		ARC ARC Pulsed MIG Pulsed MIG	Casto 9025 Doga 7010 Casto DO 80 Doga FCo 025



جدول شماره (۳)

نکات کاربردی استفاده از الکترودهای چدن:

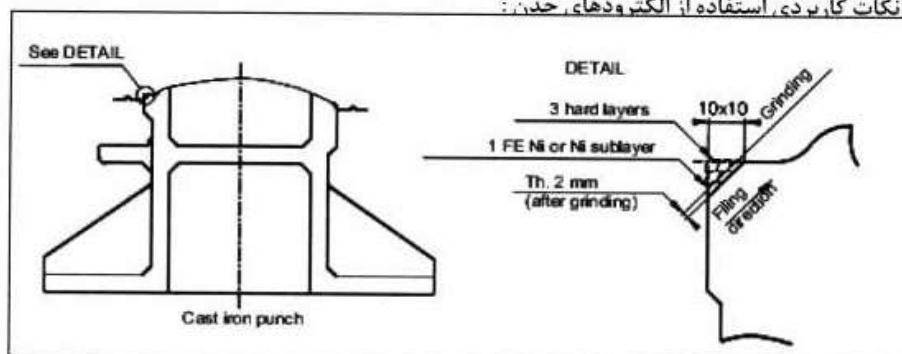


- کاربرد این الکترودها ماکزیمم برای ۳ لایه بر روی هم مصرف شود و در صورت نیاز به لایه های بیشتر می توان از الکترودهای لایه پایه E Ni-C1 : AWS مانند AMA 1094 Ni استفاده کرد.
- یا مصرف الکترودهای جدول (۲) ، لایه اول ساختار آستنیتی و لایه دوم ساختار مارتنزیتی دارد که این لایه بسیار مقاوم به سایش می باشد .
- در صورت جوشکاری دوباره بر روی مناطقی که قبلا جوشکاری ترمیمی شده است حتما باید فلز جوش قبلی توسط ابزارهای براده برداری و سنگ فرز افرز انگشتی کاملا برداشته شود و دوباره جوشکاری گردد.
- پیش گرمایی قطعه تا دمای ۱۵۰ درجه سانتیگراد جهت جلوگیری از ترک بسیار مناسب خواهد بود.
- ترجیحا از دستگاه جوش رکتیفایر با جریان الکتریکی مستقیم (DC +) استفاده شود. یعنی الکترود به قطب مثبت متصل شود.

#### نکات کاربردی برای جوشکاری قطعات چدنی با ساختار گرافیت کروی:


۱. الکترودهای چدن را به دلیل مشکلات انبارش و همچنین شرایط ویژه انبارداری به مقدار احتیاج ( احتیاج ماهانه) خریداری نمایید.
۲. به دلیل روپوش قلبایی الکترودهای چدن هرگز الکترود را خم نکنید زیرا روپوش الکترود از آن ناحیه شکسته شده و می ریزد و باعث عدم پوشش مناسب و ورود گازهای مخرب به حوضچه مذاب می گردد و عیوب در آن منطقه از حوضچه مذاب را به همراه دارد.
۳. ترجیحا از دستگاه جوش رکتیفایر با جریان الکتریکی مستقیم (DC -) استفاده شود. یعنی الکترود را به قطب منفی دستگاه متصل نمایید.
۴. در حین جوشکاری دقت شود الکترود با هیچ یک از قسمت های قطعه کار تماس نداشته باشد در این صورت به دلیل بودر آهن موجود در روپوش الکترود ، اتصال در آن نقطه برقرار شده و باعث آسیب دیدگی الکترود و قطعه کار می شود.
۵. به دلیل وجود آهن در گروه E NiFe-C1 براده برداری توسط دستگاه بر روی فلز جوش کمی مشکل می باشد و بهتر است براده برداری با سنگ فرز انجام شود.
۶. توصیه اکید می شود قبل از جوشکاری سطح خارجی قطعه کار از رنگ، زنگ، روغن و سایر ناپاکی ها تمیز گردد.
۷. چون احتمال نفوذ موادی همانند روغن در عمق عیوب و قطعه کار و عمق ترک وجود دارد می توان از مواد شیمیایی چربی گیر مانند تتراکلرید کربن ( CCL4 ) برای از بین بردن چربی که باعث ایجاد عیوب جدید در فلز جوش می شود استفاده کرد. قطعات بزرگ چدنی همانند دستگاه های صنعتی یا قالب های فلزی را می توان به آرامی حداکثر تا ۳۰۰ درجه سانتیگراد پیش گرم کرد. دقت شود. نیاز نیست کل قطعه پیش گرم شود و فقط محدوده و منطقه کنار جوشکاری گرم شود کفایت.
۸. بهتر است از حداقل شدت جریان ( آمپر ) برای جوشکاری چدن استفاده شود.



۹. بهترین حالت برای جوشکاری یک قطعه چدنی در حالت تخت (Flat) می باشد و همچنین توصیه می شود از این الکترودها در حالت سرازیر و سریالا (OVER HEAD) که نیاز به امپر بالایی دارد استفاده نشود.
۱۰. یک توصیه بسیار کاربردی برای به وجود نیامدن ترک هایی که ممکن است در اثر تنش های حرارتی چدن یا انقباض گرده جوش ایجاد شوند این است که بهتر است عمل جوشکاری فاصله دار و در چندین مرتبه عملیات جوشکاری را قطع نمود.
۱۱. چکش کاری آرام بر روی گرده هایی به طول ۲ سانتیمتر بلافاصله بعد از جوشکاری می تواند برای کاهش تنش یسماند بسیار مفید باشد. انجام این عمل همچنین می تواند باعث شود تا دمای قطعه کار از تحمل دست گرم تر نشود.
۱۲. از چکش با اشکال سر گرد استفاده شود.

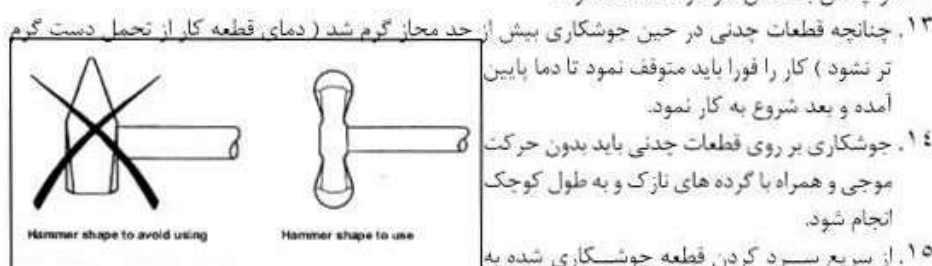

#### چند نکته کلیدی کاربردی در جوشکاری قطعات چدنی:

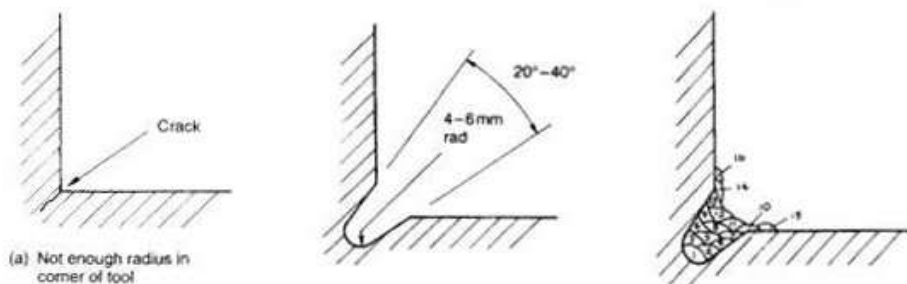


مهمترین نکته قابل توجه در جوشکاری ترمیمی قطعات چدنی آماده سازی قطعات می باشد که آماده سازی منطقه مورد نیاز جوشکاری در قطعات چدنی از نظر طراحی پخها حائز اهمیت می باشد. بهتر است شیارها و پخ های ایجاد شده به صورت U شکل بوده و مناطق تیز که محل ایجاد تمرکز تنش بسیار زیادی می شوند به صورت فرم گرد و R دار (محدب) در آیند.


روش آماده سازی در شکل نشان داده شده است:

مناطق و نقاط مورد نیاز جوشکاری از جنس چدن که در عملکرد قالب نقشی ندارند را می توان با الکترودهای



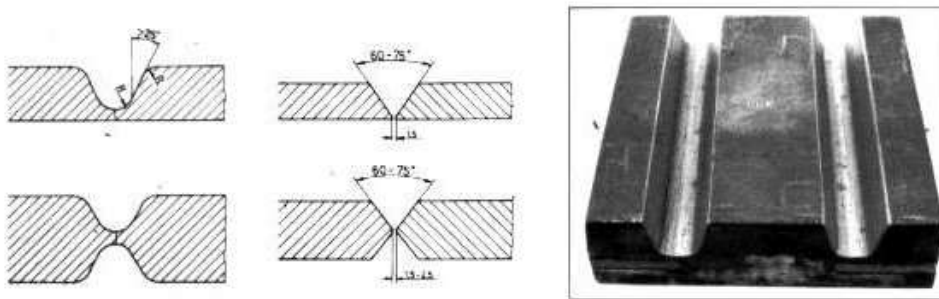

جدنی از گروه AWS : E Ni-C۱ مانند AMA 1094 Ni یا AWS : E NiFe-C۱ مانند AMA 1094 NiFe جوشکاری کرد.  
بهتر است در جوشکاری ترمیمی قالب‌های جدنی از فرآیند جوشکاری استفاده شود که کمترین تنش و کوچکترین

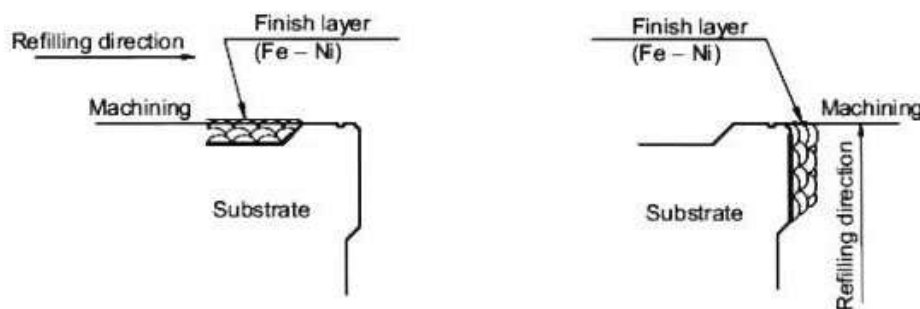

منطقه HAZ را ایجاد کند. اگر حجم منطقه مورد نیاز جوشکاری زیاد باشد بهتر است از فرآیندهای جوشکاری استفاده شود که سرعت بالایی در جوشکاری دارند مانند فرآیند MIG/MAG تا تنش کمتر و منطقه HAZ کوچکتری در قطعه کار ایجاد شود.

#### جوشکاری قالب‌های فلزی با عملکرد برش ساخته شده از جنس فولادهای ابزار :

فولادهای استفاده شده در قالب‌های فلزی به دو گروه تقسیم می‌شوند:

فولادهای ابزار نوردی

فولادهای ابزار ریختگی

#### فولادهای ابزار نوردی :

این نوع فولادها که عموماً قابلیت سختی پذیری بالایی توسط عملیات حرارتی در کوره را دارند بیشتر در کارگاه‌های صنعتی قالبسازی سنتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

نمونه مشهور این فولادها مانند SPK و 1.2379 و CK45 و MS60 و MO40 و ... می‌باشند. این فولادها با توجه به ساختار مارتنزیتی تشکیل شده پس از سختکاری برای ترمیم نیاز به تدابیر ویژه ای برای جوشکاری دارد. این فولادها با سختی بالا (حدود HRC 60) مشکلات زیادی را در حین و یا پس از جوشکاری ایجاد می‌کنند که عمده این مشکلات را می‌توان ترک در فلز جوش یا ترک در منطقه HAZ نام برد. البته این مشکلات را می‌توان با رویه و روش درست تا حدود زیادی کاهش داد.

#### فولادهای ابزار ریختگی :

این گروه از فولادها مانند G50CrMo4 ، HMD1 ، HMD5 ، ICD1 ، ICD5 و ... با قابلیت سختی پذیری بسیار عالی (در محیط خنک کننده هوا) و همچنین قابلیت جوش پذیری خوبی که دارند رفته رفته جایگاه ویژه ای در



ننعت مدرن قالبسازی ( قالب های فلزی ) پیدا کرده اند.  
این فولادها که به راحتی با شعله قابلیت سخت شدن دارند و نیازی به اعمال مراحل پیچیده عملیات حرارتی  
جمعی و محیط های خنک کننده ویژه همانند روغن ندارند.  
از دلایل عمده استقبال از این گروه فولادهای ابزار ریختگی را می توان عدم نیاز به تهیه بلوک های بزرگ فولادهای  
زیر نوردی و در نتیجه کاهش بسیار زیاد حجم براده برداری در واحدهای ماشینکاری و همچنین عدم استفاده از  
ملیات حرارتی جمعی ( کوره ای ) و سختی پذیری آسان و قابلیت جوش پذیری خوب این فولادها می باشد.

جدول الکترودهای روکشی سخت برای جوشکاری فولادهای استفاده شده در قالبهای فلزی :

الکترودهای روکشی سخت محصول شرکت آما ( ایران )

استاندارد DIN 8555	محصول شرکت آما AMA	معیار سختی با واحد HRC	نوع جریان الکتریکی
E 6 - UM - 60	AMA 1600 V	57 ~ 62	DC+
E 6 - UM - 60	AMA 1623 V	57 ~ 62	DC+
E 6 - UM - 55 - GP	AMA 1639 V	54	DC+

در صورتی که حجم جوشکاری بیش از ۳ لایه باشد حتما باید از الکتروود لایه واسطه مانند  
AMA 1803 یا AWS : E 7016 استفاده نمود.

الکترودهای روکشی سخت محصول شرکت TOKAI ( ژاپن )

استاندارد JIS	محصول شرکت TOKAI	معیار سختی با واحد HRC	نوع جریان الکتریکی
DF3B - 600 - B	TM - 10B	55 ~ 58	DC+
DF4A - 500 - B	TM - 11Cr	52 ~ 55	DC+
DF4A - 500 - B	TM - 11CrB	45 ~ 47	DC+
-----	TM - 21	58 ~ 60	DC+
-----	TF - 5	55 ~ 58	DC+

در صورتی که حجم جوشکاری بیش از ۳ لایه باشد حتما باید از الکتروود لایه واسطه مانند AMA 1803J و یا  
AWS : E 7016 استفاده نمود.

الکترودهای روکشی سخت محصول شرکت ESAB

استاندارد DIN	محصول شرکت ESAB	معیار سختی با واحد HRC	نوع جریان الکتریکی
E 6-UM-55-G	OK 83.50	54 ~ 62	DC+
E 2-UM-60	OK 83.65	58 ~ 63	DC+
-----	OK 84.84	60 ~ 62	DC+

در صورتی که حجم جوشکاری بیش از ۳ لایه باشد حتما باید از الکتروود لایه واسطه مانند AMA 1803J و یا  
AWS : E 7016 استفاده نمود.




## الکترودهای روکشی سخت محصول شرکت UTP

ملاحظات	کاربرد	فرآیند	معدودول شرکت Castolin Doga - UTP-
سختی بالا ( 55 - 54 ) HRC مقاومت بالا در برابر فرسودگی برای لایه های کروم سخت ناسازگار است	برای تعمیر و ترمیم قالبهای ابزار برشی همچنین قالبهای کوبش با ساکنار فولاد ریختگی سخت	ARC ARC ARC ARC	Casto 3292 Doga 67S Casto 6806 Doga 675
برای لایه های کروم سخت ناسازگار است سختی متوسط	برای تعمیر و ترمیم قالبهای کوبش با ساکنار فولاد ریختگی سخت	ARC ARC ARC ARC	Marine 45 Huondelle Castolin 66 Doga 62
برای لایه های کروم سخت ناسازگار است		TIG TIG TIG TIG	Casto 3292 Doga A 67S Castotug 6806 Castotug 5
برای لایه های کروم سخت ناسازگار است	برای فولادهای ریختگی سخت 42CrMo4 M2	Pulsed MIG Pulsed MIG	Casto DO 15 Doga UTP 73G2
برای لایه های کروم سخت ناسازگار است	برای فولادهای ریختگی سخت سختی 60 HRC	GAP	Casto 16602 and 16606

در صورتی که حجم جوشکاری بیش از ۳ لایه باشد حتما باید از الکتروده لایه واسطه مانند AMA 1803J یا AWS E 7016 : استفاده نمود.

نکات کلیدی و کاربردی در جوشکاری فولادهای ابزار نوردی و فولادهای ابزار ریختگی :

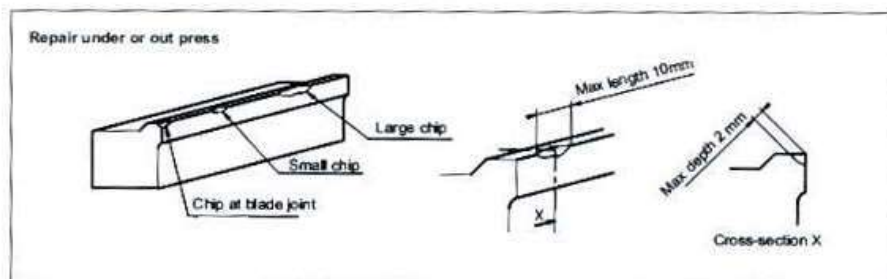

۱. برای جوشکاری قطعات فولاد ابزار لب پر شده حتما باید آن منطقه را بیخ زده و آماده سازی نمود.
۲. نقاط و مناطق نیز که نیاز به جوشکاری دارند محل ایجاد تمرکز تنش بسیار زیادی می شوند باید به صورت فرم گرد و R دار (محدب) درآیند.
۳. در صورت نیاز به جوشکاری مجدد بر روی مناطقی که قبلا جوشکاری شده است حتما باید فلز جوش قبلی توسط ابزارهای براده برداری و سنگ فرز یا فرز انگستی کاملا برداشته شود و سپس جوشکاری گردد.
۴. در صورت مشاهده ترک در هر مرحله از جوشکاری، کار متوقف شده و روش های اجرایی جهت رفع ترک در الویت قرار می گیرد.
۵. هرگز برای رفع ترک از شدت جریان زیاد ( آمپر ) برای ذوب منطقه ترک استفاده نشود چون این امر باعث افزایش ابعادی منطقه ترک و نفوذ آن در قطعه می شود.
۶. توصیه اکید می شود قبل از جوشکاری سطح خارجی قطعه کار از اکسید، رنگ، زنگ، روغن و سایر ناپاکی ها تمیز گردد.





Carbon content (%)	Pre-heat (°C)	Cooling	
Low	0.2-0.3	100-150	Air
	0.3-0.4	150-200	Air
Medium	0.4-0.5	150-250	Air
	0.5-0.6	200-300	Slow
High	0.6-0.7	250-350	Slow
	0.7-2.5	250-450	Slow

۷. یکی از فاکتورهای بسیار مهم برای جلوگیری از بروز ترک و شکست در قطعات جوشکاری شده از این نوع فولادها پیش گرمایی مناسب برای این قطعات قبل از جوشکاری می باشد.


جدول پیشگرم برای قطعات فولادی بر اساس درصد کربن

۸. اگر قطعاتی که نیاز به جوشکاری دارند کوچک باشند و بتوان آن را با دست حمل نمود پیشنهاد می شود

حتما آن قطعه تا دمای ۳۰۰ درجه سانتیگراد در کوره به آرامی پیشگرم شود.

۹. اگر قطعات فولادی که نیاز به ترمیم و جوشکاری دارند از لحاظ حجم بزرگ بوده و استفاده از کوره به جهت پیش گرمایی برای قطعه مهیا نباشد بدین منظور از مشعل های گازی به جهت پیش گرمایی استفاده شود.

۱۰. چون امکان تخمین دمای پیش گرم قطعه نیاز به تجربه زیادی دارد می توان از گچ ها و مازیک های حرارتی یا ترمومترهای صنعتی استفاده نمود تا قطعه کار بیشتر یا کمتر پیش گرم نشود.

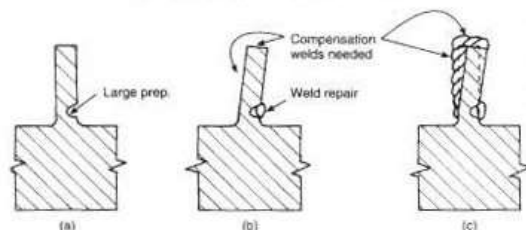

۱۱. بهتر است در جوشکاری ترمیمی قالب های فلزی از فرآیند جوشکاری استفاده شود که کمترین تنش و کوچکترین منطقه HAZ را ایجاد کند. جوشکاری با استفاده از فرآیند TIG یکی از روشهای ایده آل برای جوشکاری ترمیمی فولادهای ابزار می باشد.

۱۲. اگر حجم منطقه مورد نیاز جوشکاری زیاد باشد بهتر است از فرآیندهای جوشکاری استفاده شود که سرعت بالایی در جوشکاری دارند مانند فرآیند MIG/MAG تا تنش کمتر و منطقه HAZ کوچکتری در قطعه کار ایجاد شود.

۱۳. در بعضی از مواقع لبه های قالب های فلزی از محل خود ترک داشته و نیاز به ترمیم دارند در صورتی که قطعه شکسته شده کوچک باشد نباید آن را در سر جای خود قرار داد و آن را به قالب جوش داد و بهتر است با استفاده از الکترودهای پایه یک لایه زیرین درست نمود و پس از آن از الکترودهای روکشی سخت جهت ایجاد لبه برشی استفاده کرد.

منابع و مآخذ:

کتاب \* کلید جوشکاری \* مهندس مهرداد معینیان - انتشارات اراده

کتاب استاندارد شرکتهای میازو، فوجی، اوکی هارا (ژاپن)

کتابچه محصولات الکتروود شرکتهای اما، CASTOLIN، TOKAI، ESAB، UTP، DOGA

## تلاش صنعت

خدمات وایرکات و  
سوپر دریل

Charmilles سوئیسی

فروش قطعات و مواد مصرفی Original  
Agie, Charmilles دستگاههای

تلفن:

۴۴۹۰۶۱۹۶-۴۴۹۰۶۲۹۷-۴۴۹۰۶۲۵۸

www.tspscncmachinetools.com

E.mail: talashsanat@neda.net

