

مزیت نیتراسیون پلاسمایی در پوششدهی و سختکاری سطحی قالب های بزرگ پرس در مقایسه با دیگر فرایندهای نیتراسیون

کامیاب رضاییان موز، کارشناس ارشد متالورژی
علی طاهری، کارشناس ارشد متالورژی
شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو، واحد تحقیقات و فناوری

مقدمه

قطعات جازدنی و بید های خوش می تواند مورد استفاده قرار گیرد. روشها و تکنیک های دیگر مهندسی سطح که باعث به وجود آمدن لایه های پوششی دوگانه و نفوذهای چند گانه می شوند برای پوششدهی قالبهای کوچک مورد کاربرد قرار می گیرند.

نیاز بیشتر صنعت قالبسازی برای پایداری بیشتر ابزار پرس در برابر تنشهای تماسی شدید منجر به استفاده از لایه های پوششی چند گانه و نفوذهای چند گانه برای ایجاد لایه های سخت چند گانه گردید یکی از بهترین روشهای ایجاد این لایه های سخت روش نیتراسیون می باشد فرایند نیتراسیون معمول در صنعت برای پوششدهی ابزار پرس به دو روش گازی و پلاسمایی می باشد.

به منظور گنی تعداد زیادی از عملیات نهایی سطحی وجود دارد که قابلیت اعمال بر روی قالب و ابزار پرس را دارند ولی تنها عاملی که سبب عدم استفاده از آنها می شود عدم وجود داشتن جمرهای بزرگ مطابق با عملیات حرارتی می باشد که این عدم دسترسی، استفاده از این روشها را محدود می سازد لازم به ذکر است که این محدودیت شامل روش نیتراسیون نمی گردد. روش نیتراسیون پلاسمایی به تنهایی یک فرایند سخت کاری برجسته برای قالبهای بزرگ صنعتی شناخته شده است. برای قالبهای نیتریده شده که برای تولید قطعات پرس بکار می روند داشتن سطحی با کلاس A یا کمترین زبری سطحی ممکن و ایجاد سطحی نرم همراه با سبب سختی در مقاطع مختلف لایه نیتریده شده، از الزامات روشهای پوششدهی می باشد. و روش نیتراسیون پلاسمایی تمام مقاصد فوق را تأمین می نماید یا وجود آنکه در روش آنکاری کروم، سطحی نرم همراه با کمترین زبری ممکن ایجاد می شود ولی توسط روش نیتراسیون و بخصوص نیتراسیون پلاسمایی زبری سطحی پایستری حاصل می شود. این نرمی در سطح توسط پلیش کاری سطحی ابزار نیتریده شده حاصل می گردد.

اعمال فرایند نیتراسیون بر روی قالب

بسیاری از مواد قالب همانطور که در جدول ۱ و ۲ آورده شده اند برای عملیات نیتراسیون پلاسمایی کاندیدای مناسبی می باشند. قالبهای کامل پرسکاری می توانند از تملی مواد جدول ۱ جز فولاد ابزار تند بر M2 که معمولاً به عنوان جازدنی و میدهای جوشکاری استفاده می شود، ریخته شوند.

در میان تمام فرایندهای سخت کاری، عملیات نیتراسیون پلاسمایی بهترین گزینه برای سخت کاری مناطقی که تحت فشار شدید قرار دارند، می باشد.

شکل دهی ورق های پر استحکام توسط قالب های پرس می با مشکلات زیادی روبرو می باشد سایش قالب های پرس، پودری شدن و خراش ورق های فلزی و ورق های پر استحکام به طور عمده به هنگام کاربردهای پرس اتفاق می افتد. از جمله این ورق های فولادی پر استحکام می توان به ورقهای DP (دو فاز) و فولادهای تغییر فرم یافته ناشی از تغییر فرم (TRIP) و بعضی از ورقهای فولادی پر استحکام (HSS) که برای قطعات ایمنی و بدنه خودرو مورد استفاده قرار می گیرند، اشاره کرد. همچنین ورق های نرم نیز در کار برد های گنشی عمیق دچار مشکلات فراوانی می باشند لذا نیاز به قالب هایی که دارای دوام بالا و مقاومت سایشی بالایی باشد به شدت احساس می شود. مضافاً بیشتر ورق های فولادی مورد استفاده در صنعت اتومبیل سازی با یک لایه روی یا آهن - روی گالوانیزه شده اند که بر روی ضریب اصطکاک اثر بزرگی می گذارد همچنین ورقهای پر استحکام دارای درصد زیادی فاز مارتنزیت می باشند که در اثر پرس این مواد به هنگام گنشی و شکل دهی، قالب متحمل فشارهای سطحی بسیار زیادی می شود و فشار سطحی زیاد بین مواد و ابزار پرس نتونده باعث افزایش درجه حرارت و ایجاد اصطکاک حرارتی (تنشهای حرارتی) می شود و در نهایت سایش و خوردگی سایشی قالب به مرور زمان اتفاق می افتد و باعث پودری شدن و خوردگی پوشش ورقها و کندگی پوشش آنها می شود لذا برای افزایش کیفیت قطعات پرس ابزار پرس باید تحت عملیاتی اصلاح کننده پوشش قرار بگیرند. این پوششها علاوه بر افزایش کیفیت سطحی قطعات پرس سبب کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات قالب بعد از تولید می شوند. یکی از پوششهایی که بطور گسترده برای سخت کردن قالبها مورد استفاده قرار می گرفت پوشش کروم سخت بود این پوشش در مواردی که فشار تولید شده در طی فرایند پرسکاری بالا باشد دوام بالایی ندارد و برای گنشی عمیق و شکل دهی ورقهای پر استحکام مناسب نمی باشد ترکیبی از فرایند های سطحی مختلف (duplex surface treatment) می تواند یک سطح را با خواص ترکیبی خوب ایجاد کند که توسط یک فرایند تنها، بدان نمی توان دست یافت برای مثال ترکیب روش القایی یا سخت کاری شعله ای با نیتراسیون گازی یا نیتراسیون پلاسمایی و پوشش با لایه سخت pvd سبب ایجاد دوام عالی در ابزار به هنگام کاربرد های سخت پرسکاری می شود. ابزار بزرگ را نمی توان به روش pvd پوشش داد لذا پوشش pvd برای




جدول ۱- ترکیب شیمیایی مواد قالب

Material	Chemical composition, wt%										
	C	Mn	Si	S	Cr	Ni	Cu	Al	Mo	V	W
M2	0.85	0.35	0.35	0.03	4.25	—	—	—	5.00	2.00	6.00
D2	1.5	0.6	0.6	—	12	0.3	—	—	0.95	1.1	—
Cast Cut#1	0.60	1.45	0.60	0.12	1.50	0.25	0.40	0.10	—	—	—
Caldie	0.7	0.5	0.2	—	5.0	—	—	—	2.3	0.5	—
Carom	0.6	0.8	0.35	—	4.5	—	—	—	0.5	0.2	—

جدول ۲. سختی متوسط مواد قالب ها در شرایط نیترا نه و کوئینچ تمپر

Material	Nitrided 950°F/15 h In 25% N ₂ /75% H ₂		Nitrided 900°F/15 h In 5% N ₂ /95% H ₂		Quenched and tempered HRC
	Surface, HR15N	Surface, HV1	Surface, HR15N	Surface, HV1	
M2	—	—	94.5	1080	64-66
D2	—	—	92.8	1000	61-64
Cast Cut#1	91.1	874	91.5	878	60-62
Caldie	92.9	880	90.1	855	61-62
Carom	90.0	853	83.0	850	61-65

تحت بازگشت قرار نمی گیرند و در مقابل تمپرینگ مقاومت می کنند. Cast cut ، caldie ، carom به سهولت تشکیل یک ناحیه مرکب (لایه سفید) از γ' (Fe4N) هنگام نیترا نه شدن در ۵۱۰ درجه را حتی در اتمسفری با ۵ درصد نیتروژن می دهند ناحیه مرکب ممکن است همانند لایه های سخت فرایندهای PVD و CVD ایفای نقش نماید زیرا ساختار کریستالوگرافی و خواصی مشابهی را با این لایه ها دارد. باید مورد توجه قرار گیرد که سختی فولاد M2 بسیار بزرگتر از دیگر فولادهای جدول ۲ می باشد و خیلی نزدیک به سختی نیتريد گرم می باشد. نیتريد گرم بطور گسترده به عنوان پوشش ضد سایش مورد استفاده قرار می گیرد اگر چه دارای ضریب اصطکاک بالایی می باشد.

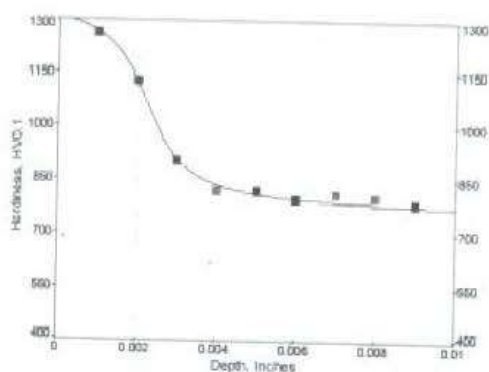

شکل ۲- تغییرات سختی در نمونه M2 نیترا نه شده پلاسمایی در به روش پلاسمایی در ۹۰۰ فارنهایت

از جمله خواص عالی پوششهای نیترا نه، ناچیز بودن مقدار تنشهای داخلی لایه های سخت شونده می باشد.

اثر مکانیزم نیتراسیون بر روی زبری سطحی زبری سطحی یکی از مهمترین فاکتورهای کنترل کیفیت سطح قالبهای پرسی می باشد. داشتن سطحی نرم با کمترین مقدار زبری یکی از اهداف اصلی ایجاد پوششها بر روی ابزار و قالبهای پرسی می باشد.


اهمیت تمامکاری و پرداخت مناسب قالب بر روی نیتراسیون پلاسمایی برای نیتراسیون موفقیت آمیز ابزار بزرگ پرسی و تولید یک ساختار که دارای حداکثر مقدار سختی ممکن باشد (ایجاد یک لایه ترکیبی غیر متخلخل ضخیم) به یک خلا خوب و اتاقکی با اتمسفر تمیز نیاز می باشد. این مهم بدون تمیز کاری مناسب قالب قبل از اعمال آن به محفظه نیتراسیون ممکن نمی باشد. رایج ترین ناخالصیها که باید از روی سطح قالب زدوده شوند روانکارهای جذب شده روی

سطح قالب در طی فرایند TRY OUT و رنگکاری و طی مراحل تعمیر می باشند. این ناخالصیها سبب آلودگی سیستم خلا می شوند و باعث نفوخت پلاسمای می شوند به این معنی که آنها پتانسیل نیتراسیون پلاسمایی را افزایش می دهند و در نتیجه فازهای نا خواسته با ساختار متخلخل γ' + ϵ که بصورت ناحیه ترکیبی COMPOUND ZONE می باشند تشکیل می شوند که شدیداً سرعت نیتراسیون را وقتی که گازهای حمال و اکسیژن موجود می باشند کاهش می دهد. حتی با وجود آماده سازی مناسب قالبهای پرسی، سطح نیتريد شده اغلب شامل لایه ای با ضخامت در حدود یک میکرون می باشد که این لایه یک لایه رسوبی چسبنده ضعیف و سست در فرایند نیتراسیون پلاسمایی می باشد این لایه متخلخل نزدیک سطح ابزار و شامل مقداری اکسیژن است این لایه بر روی خواص قالب تاثیر می گذارد و باعث کاهش سختی سطح قالب می گردد.

برای بوظرف سازی و زدودن این لایه برای دستیابی به حداکثر سختی و حداقل زبری سطح قالب نیترا نه شده، عملیات پلیشکاری نهایی باید روی ابزار و قالبهای پرسی انجام گیرد و بعد از عملیات پلیشکاری سختی بسیار بالا می رود. شکل ۲ سختی فولاد M2 نیترا نه شده را نشان می دهد. فولاد D2 در نیتراسیون پلاسمایی می تواند سختی سطحی بسیار بالایی را کسب کند (شکل ۳). این فولاد بطور معمول در قالبهای ریختگی بعنوان خستکه های جازدنی مورد کاربرد قرار دارد. مسئله مهم در نیتراسیون پلاسمایی تشکیل یک لایه نیتريد یا ساختار مناسب برای جلوگیری از ایجاد یک شرایط ترد می باشد. عدم حضور ناحیه ترکیبی و شبکه نیترو کاربیدها در مرز دانه برای رسیدن به یک ساختار مطلوب از الزامات این روش می باشد.

واکنش مواد پیشرفته قالب به نیتراسیون پلاسمایی مواد قالبهای رایج واکنش خوبی را در برابر عملیتهای حرارتی سستی از قبیل کوئینچ تمپر بعد از حرارت دادن قالبی یا شعله ای از خود نشان می دهند و آنها همچنین واکنش خوبی را به نیتراسیون پلاسمایی نشان می دهند. سختی سطحی بعد از عملیات نیتراسیون برای تمام موارد آزمایش شده بجز کارمو بالا می باشد (OVER 90 HR15N). الیاز CARMO دارای مغزی با سختی کم و عمق سختی کم می باشد که این ناشی از شرایط انیل شدن این الیاز به هنگام فرایند نیتراسیون می باشد. فولادهای دیگر از قبیل M2 مغز سختی را تشکیل می دهند زیرا در طی فرایند نیتراسیون پایداری و مقاومت خوبی را به درجه حرارت نشان داده و



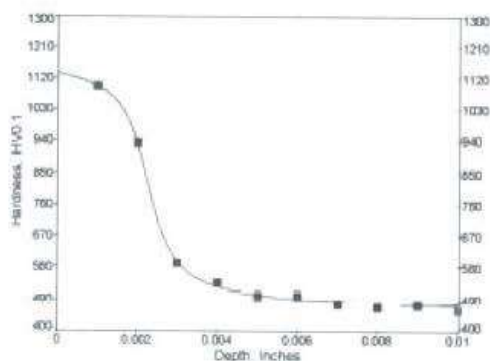

شکل ۴- تغییرات سختی در عمقهای مختلف نفوذ در فولاد ابزار D2

برای سطوح نیترا شده به روش پلاسما اگرچه دارای کمترین مقدار ممکن می باشد ولی برای ابزار پرکاری مقدار بالایی است. ولی از آنجائیکه زبری ها و پیکهای روی سطح از رسوب نیترا شده تشکیل شده اند که به صورت آزاد و غیر چسبیده و دارای پیوند ضعیفی با سطح می باشد لذا توسط یک فرایند پلیش نرم به راحتی از روی سطح نمونه زوده می شوند. ناحیه ترکیبی شکل گرفته در نیترو کربورایزینگ گازی و نیتراسیون گازی دارای ساختاری نا هموار همراه با عیوب و ترکهای سطحی در طول لایه های گرافیتی مشاهده گردید این ناحیه نا هموار قسمت عمده ای از ناحیه پوشش داده شده را شامل می شود. همچنین ترک و نواحی تغییر فرم یافته پلاستیکی به این زبری ها اضافه می شوند. ولی در نمونه پلاسما شده ناحیه ترکیبی خیلی یکپارچه و فشرده و بدون هیچگونه عیب مهمی دیده شد. در کاربردهای صنعتی اثر منفی نیتراسیون گازی قالب های پرسی ساخته شده از چدنهای خاکستری ممکن است ملموس تر از کاربردهای آزمایشگاهی باشد زیرا اینگونه مقاطع ریختگی بزرگ، اغلب دارای میکرو عیوب، فقدان یکنواختی، دکربوره شدن سطحی و گرافتهای کیش می باشد که به گاز آمونیاک اجازه نفوذ به اعماق بیشتری را می دهد بنابراین لایه سفید تشکیل شده در طی نیتراسیون گازی از ناهمواری بیشتری برخوردار می باشد این مسئله در شکل ۶ نشان داده شده است.

عیوب سطحی چدنهای خاکستری ناشی از اختلاف فیزیکی گرافیت و زمینه پرلینی، که بر روی سطح نمونه در طی فرایند های ماشینکاری و در حین شکل گیری ابعاد نهایی قالب تولید می شوند و همچنین ساختار ضعیف و سست گرافتهای ورقه ای در زمینه پرلینی چدنهای خاکستری و شکسته شدن این ساختار توسط ابزار برشکاری باعث بوجود آمدن زمینه ای غیر یکپارچه و متخلخل می شود و فصل مشترک میان لایه های گرافیتی و زمینه در سطح چسبندگی و یکنواختی موجود در مغز

را دارا نمی باشند از این رو روش نیتراسیون گازی به دلیل ایجاد لایه سفید (لایه غیر همگن) برای اینگونه مواد توصیه نمی شود و از روش نیتراسیون پلاسما به دلیل ایجاد لایه ای متراکم و یکپارچه همراه با سطحی نرم برای این مقاطع استفاده می شود.

نتیجه گیری

۱- روش نیتراسیون پلاسما قابلیت اعمال بر روی قالبهای بزرگ صنعتی را بدلیل وجود داشتن چمبرهای بزرگ مخصوص عملیات نیتراسیون دارا می باشد.
۲- زبری سطح نیترا شده در روش پلاسما کمترین مقدار ممکن را دارا می باشد و توسط این روش رسیدن به سطحی کاملاً نرم یا کیفیت سطحی A توسط یک فرایند پلیشکاری نرم امکان پذیر می باشد.

زبری سطح نیترا شده باید کمترین مقدار ممکن باشد و هر گونه فرایند تمامکاری نباید هزینه بر باشد. طی آزمایشات تجربی مشخص شد که فالیتهای چدنی نیترا شده توسط فرایند نیتراسیون گازی دارای زبری بیشتری نسبت به فرایند پلاسما می دارند و نیازمند فرایند تمام کاری بیشتری هستند. جدول ۳ نشان دهنده عملیات سطحی مختلف نیتراسیون بر روی چدن خاکستری می باشد.

عملیات نیترو کربورایزینگ گازی سبب ایجاد سطحی زبر گردیده است. برای کمینه کردن مشکل زبری از نیترا شده کردن به همراه نیترو کربورایزینگ و استفاده از درجه حرارت کمتر ۹۶۸ (۵۲۰) و پتانسیل نیتراسیون پایینتر استفاده می شود. این شرایط فرایند سبب کاهش زبری سطحی در مقایسه با نمونه کربو نیترا شده گردید ولی باز هم زبری در سطح رضایتبخشی نبود. در طی فرایند پلاسمايي نمونه های چدنی، کمترین مقدار زبری سطحی با ریزش بسیار

ها و حفره های بسیار کم نتیجه گردید.

اطلاعات زبری سطحی مختص هر فرایند در جدول ۳ آورده شده است. مقدار Rmax

برای سطوح نیترا شده به روش پلاسما اگرچه دارای کمترین مقدار ممکن

می باشد ولی برای ابزار پرکاری مقدار بالایی است. ولی از آنجائیکه زبری ها و پیکهای روی سطح از رسوب نیترا شده تشکیل شده اند که به صورت آزاد و غیر

چسبیده و دارای پیوند ضعیفی با سطح می باشد لذا توسط یک فرایند پلیش نرم به راحتی از روی سطح نمونه زوده می شوند.

ناحیه ترکیبی شکل گرفته در نیترو کربورایزینگ گازی و نیتراسیون گازی دارای ساختاری نا هموار همراه با عیوب و ترکهای سطحی در طول لایه های گرافیتی

مشاهده گردید این ناحیه نا هموار قسمت عمده ای از ناحیه پوشش داده شده را شامل می شود. همچنین ترک و نواحی تغییر فرم یافته پلاستیکی به این زبری ها

اضافه می شوند. ولی در نمونه پلاسما شده ناحیه ترکیبی خیلی یکپارچه و فشرده و بدون هیچگونه عیب مهمی دیده شد.

در کاربردهای صنعتی اثر منفی نیتراسیون گازی قالب های پرسی ساخته شده از چدنهای خاکستری ممکن است ملموس تر از کاربردهای آزمایشگاهی باشد زیرا

اینگونه مقاطع ریختگی بزرگ، اغلب دارای میکرو عیوب، فقدان یکنواختی، دکربوره شدن سطحی و گرافتهای کیش می باشد که به گاز آمونیاک اجازه نفوذ به اعماق

بیشتری را می دهد بنابراین لایه سفید تشکیل شده در طی نیتراسیون گازی از ناهمواری بیشتری برخوردار می باشد این مسئله در شکل ۶ نشان داده شده است.

Process		Process parameters	
Plasma	NC	Temperature, °F (°C)	1050 (566)
		Time, h	15
		%N ₂	50
Gas	NC	Temperature, °F (°C)	1050 (566)
		Nitriding Potential, atm ^{1/2}	3
		Carburizing potential, Kc (W)	0.31
		Time, h	20
Gas	N	Temperature, °F (°C)	968 (520)
		Nitriding potential, atm ^{1/2}	2
		Time, h	24

جدول ۳- اطلاعات آزمایشات نیتراسیون و نیترو کربورایزینگ

		Initial	Gas		Plasma	
Temperature, °F (°C)			1050 (566)	968 (520)	1050 (566)	
R _a , micron	Measurement	1	3.31	203.64	121.67	35.67
		2	2.63	245.67	143.24	28.73
		3	2.05	126.99	130.98	36.92
		4	3.89	135.71	90.20	35.44
		5	2.72	138.32	106.44	29.53
Pick count, picks/in.	Measurement	1	5	145	119	145
		2	5	165	91	152
		3	0	114	102	157
		4	0	127	114	170
		5	0	119	107	170

جدول ۳- زبری سطحی نمونه ها بعد از عملیاتهای مختلف




خوبی می باشد در حالیکه در روش نیتراسیون گازی این لایه متخلخل و غیر یکنواخت می باشد.

۵- روش نیتراسیون گازی قابلیت اعمال بر روی چندین لایه را ندارد زیرا چندین لایه دارای سطح متخلخل می باشند و در روش نیتراسیون گازی لایه ترکیبی متخلخلی ایجاد می شود ولی در روش پلاسمایی لایه ای سخت یا تراکم عالی ایجاد می گردد.

منابع

- 1- Influence of nitriding mechanisms on surface roughness of plasma and gas nitriding/nitrocarburized gray cast iron, Edward Rolinski, Advanced Heat Treat Corp
- 2- Plasma nitriding large stamping dies, www.asminternational.org
- 3- Konecny, An Overview of formability, technological and aspects of the Automotive TRIP steels, proc. processing and fabrication of Advanced Materials, ASM intl., oct., 2002
- 4- X. Nie, L. Wang, Z. C. Yao. Sliding wear behavior of electrolytic plasma nitrided cast iron and steel, Department of mechanical, Automotive and materials Engineering, university of WINDSOR, 2005
- 5- Luise N. Lopez de Lacalle, A. Lamikuz, Improving the surface finish in high speed milling of stamping dies, Department of Metallurgy and Materials Science, University of the Basque country, 2002
- 6- M. H. Staia, Y. Perez-Delgado, Hardness properties and high-temperature wear behavior of nitrided AISI D2 tool steel, prior and after PAPVD coating, school of metallurgical Engineering and Materials Science, 2009

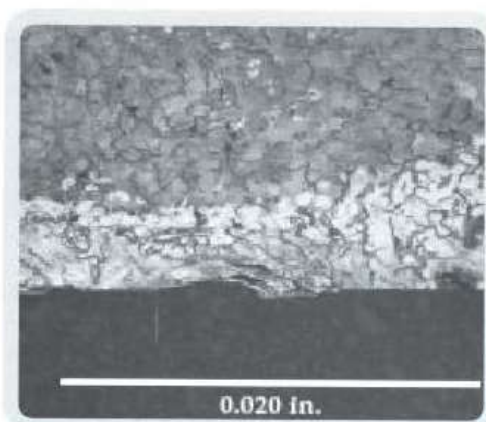

شکل ۶- شکل میکروسکوپی ناحیه سطحی نیتروکربوره شده کاری یک قالب برسی از جنس خاکستری به وزن ۱۱۳۵۰ کیلو گرم در دمای ۵۲۸ به مدت ۱۲ ساعت، دگرپوره شدن شدید سطحی همراه با یک شبکه از گرفتگی های لایه ای کپس و نفوذ عمیق ناحیه ترکیبی در طول لایه های گرافیتی از شکل مشخص می باشد.

۳- سطح قالبهای نیترا شده باید از هر گونه ناخالصی و روغن زدوده و پاک گردد زیرا ناخالصیها سبب تقویت پتانسیل نیتراسیون و سبب ایجاد فازهای ناخواسته (لایه سفید) در سطح می شوند که کاهش سختی در سطح را بدلیل دارند.

۴- لایه سخت شونده در طی فرآیند پلاسمایی دارای یکپارچگی و تراکم

نظرات در مورد این مقاله چیست؟
 شماره مورد نظر را از طریق پیامک (sms) به ۰۹۱۲۱۸۵۹۰۴۸ ارسال کنید
 شماره: ۰۲۵۱۰۴ / هفت: ۰۳ / ماه: ۰۳ / منوب: ۰۶ / صفحه: ۱ / ۲۵۱

خدمات وایرکات و سوپر دریل تکنو وایر

طراحی و نقشه کشی حرفه ای دو بعدی و سه بعدی بوسیله Autocad

انتقال فناوری های نوین تولید، مشاوره و نمونه سازی قبل از تولید

طراحی و ساخت قالبهای سنبه و ماتریس و تنگستن کارباید و پروگرسو

سوراخکاری دقیق با الکتروود 0.5 تا 3 میلی متر

ساخت پیچیده ترین قطعات و مدل های مسی

مهندسی معکوس، سایه نگاری

مهندس توسلی ۰۳۷۴۵۲۰۳۱۲۱۰۹۱۱۱-۰۳۳۴۷۰۱۱۱

