

شرکت قالب‌های صنعتی ایران خودرو (سهامی خاص)

شماره مقاله: ۰۰۱

مقاله

"نکات مهم در طراحی قطعات با کشش عمیق"

"واحد سیستمها و انفورماتیک"

تهییه کنندگان :

- وحید مجدى
- علی طاهری

محل مهر اعتبار



نکات مهم در طراحی قطعات با کشش عمیق



علی طاهری
کارشناس ارئه‌دهنده
شرکت قالب‌های صنعتی ایران خودرو
Altaheri2008@gmail.com



وحید مجذدی
مدیر تحقیق و توسعه
شرکت قالب‌های صنعتی ایران خودرو
v.majdi@krd.ir

باشد، فلز فسارت داده شده قبل از رسیدن به دیواره عمودی ماتریس دچار چروک خودگیری می‌شود که این عامل باعث افزایش مقاومت جریان فلز در مناطق چروک خوده شده و تغذیه فلز از این نواحی به شدت کاهش می‌پابند و باعث پارگی می‌گردد.

باشد، کشش عمیق چیست؟
واژه کشش می‌تواند گمراه کننده باشد. بخصوص اگر برداشت از این واژه توسعه فردی که مهارت در شکل دهنده فلزات نداشته باشد، انجام شود، کشش می‌تواند به عنوان فرایندی که باعث ایجاد یک قطعه با ارتفاعی در حجم دو یا چند برابر عرض آن شود، تعریف گردد. برای مثال، اگر قطعه فنچانی شکل با قطر ۲

اینج و ارتفاع ۱ اینچ ایجاد شود این فرایند به عنوان کشش عمیق محاسبه نمی‌شود ولی اگر قطعه فنچانی شکل دارای قطری معادل ۱ اینچ و ارتفاع ۳ اینچ باشد به عنوان یک قطعه کشش عمیق محاسبه می‌شود. کشش عمیق اغلب نیازمند بیش از یک فرایند کششی است. هنگامیکه بیشتر از یک فرایند کششی در کشش قطعه دخیل باشد فرایند های متعاقب می‌توانند REDRAWING یا کاهش سطح مقطع هنگامی اتفاق می‌افتد


فرایند کاهش سطح مقطع هنگامی اتفاق می‌افتد که عمق کششی در قطعه خیلی زیاد باشد. همانند یک فرایند کشش ساده یک مرحله‌ای (SINGLE DRAWING) فرایند کشش مجدد (REDRAWING) باعث تغذیه فلز و سیلان فلز برای حصول قطعه‌ای با کشش عمیق تعریف می‌گردد که این فرایند تغذیه با کاهش سطح مقطع فلز همراه می‌باشد.

شکل ۱- مقدار لازم برای طراحی شعاع ورودی قالب (۶ تا ۸ برابر ضخامت ورق)

۲- باید از طراحی زوایای تیز در مکانهایی که ورق در آن بصورت عمیق کشش می‌پابند بخصوص در مناطقی که قطعه در معرض تنشهای فشاری شدید است، جلوگیری کرد.

برای مثال دیواره زاویه دار در گوشه‌های یک مقطع مرعنی یا مستطیلی کاسه‌ای شکل، شکل دهنده بیجیده ای را از خود نشان می‌دهد. هنگامیکه دیواره قطعه زاویه دار باشد، ورقگیر از نقطه تماس سنبه دورتر می‌باشد. لذا در طی فرایند کشش ورقی که از طرف ورقگیر به طرف سنبه حرکت می‌کند، تحت تأثیر نیروهای ناشی از تنشهای فشاری شعاعی قرار می‌گیرد این فشار از طرف شعاعهای قالب به ماده وارد می‌شود.

نکات کلیدی برای طراحی قطعات کشش عمیق
دو نکته کلیدی می‌تواند هنگام طراحی قطعات کشش مورد توجه قرار بگیرد.
۱- در قطعاتی که دارای لبه فلت و یا شعاع ورودی می‌باشند باید شعاع ورودی عناصر ۸ برابر ضخامت ورق باشد. عمل کردن به این طریق باعث کاهش تعداد فرایند های تولید و شدت شکل دهنده مورد نیاز برای کشش قطعه می‌شود. اگر شعاع ورودی قالب خیلی بزرگ

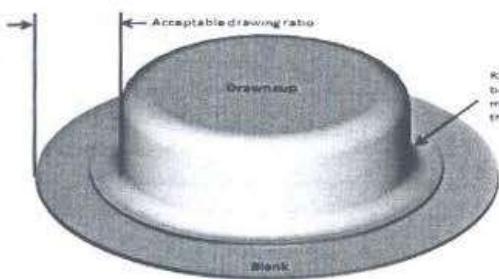


محله ساخت و تولید منتشر می‌گند:
ویژه نامه نایسکاٹ نفت، گاز و پتروشیمی تهران
تلفن مدب آهنی: ۰۹۱۲۱۸۵۹۰۶۸



اصولاً طراحی قطعه‌ای با دیواره عمودی بجای یک دیواره زاویه موجب شکل دهنی بهتر قطمه خواهد شد.

هرچند باید مورد تأکید قرار گیرد این گونه طراحی هنگامی باعث بهبود در کشش پذیری قطمه می‌گردد که یک نسبت کشش قابل قبول وجود داشته باشد (مسافت بلنک تا سنبه)، برای اینکه این گونه مقاطعه هندسی به راحتی کشش عمیق یابند فلز باید قادر باشد که به راحتی تغذیه شده و به درون قالب حرکت کند.


در کشش عمیق قطعات با دیواره عمودی، ورق گیر باید خیلی نزدیک به سنبه قرار گیرد زیرا در این حالت فلز خیلی کمی بصورت غیر کنترل شده می‌تواند خارج گردد. در حل فرایند کشش فلز بین ورق گیر و سطح ماتریس (DIE FACE) به دام افتاده و حرکت آن محدود شده و در نتیجه از چروک خوردن فلز جلوگیری می‌شود، همچنین از آنجاییکه فضا و لقی کمی بین سنبه و خفره قالب وجود دارد فلز در این منطقه گیر کرده و چروک نمی‌کند و این باعث می‌شود که هیچگونه پارگی و چروک خوردنگی بوجود نباشد.

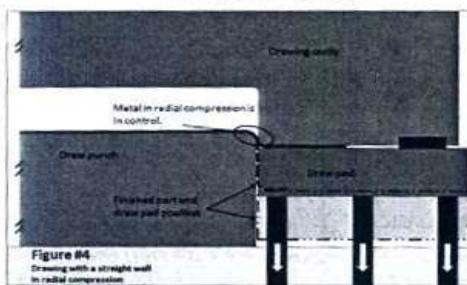

شکل ۴- کشش عمیق دیواره صاف در ناحیه فشاری شعاعی (مواد در ناحیه فشاری شعاعی تحت کنترل می‌باشد)

اندازه شعاع سنبه برای قطعات کششی عمیق به طراحان قالب توصیه می‌گردد که شماههای بزرگ و دیواره‌های با زاویه باز برای شکل دهنی قطعاتی که دارای کشش یک بعدی (stretching) هستند، استفاده شود. هر چند این مورد برای تمام قطعاتی که باید دچار کشش چند بعدی باشند، صادق نمی‌باشد و تنها در کشش چند بعدی مقاطعه نازک و موادی با الانتگیشن کم، کاربرد دارد. همانند فولادهای HSS و الومینیوم. بکار بردن شماههای خلی بزرگ در سنبه باعث بوجود آمدن یک نسبت کششی غیر قابل قبول می‌شود. بطور کلی هنگامیکه شعاع بزرگتر می‌شود، فاصله میان نقطه تماش سنبه و لبه بلنک افزایش می‌باید و فلز نیز در حالت فشار بطور طبیعی تمايل به چروک دارد. هرچند اگر فلز برای جلوگیری از چروک خلی زیاد کشیده شود امکان دارد پاره شود.

منبع: www.thefabricator.com

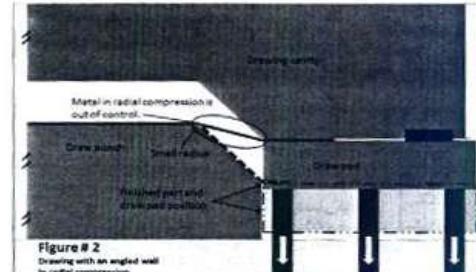


شکل ۲- کشش دیواره زاویه دار در ناحیه فشاری شعاعی

از آنجاییکه فلز بین سطح ماتریس و ورق گیر یا بین سنبه و حفره‌های قالب گیر نکرده، به آسانی می‌تواند حرکت کرده و به همین دلیل چروک خوردنگی می‌تواند اتفاق بیافتد.

اگر سیلان ورق را محدود و از حرکت آن جلوگیری کنیم عمق کامل کششی قطمه توسط کشش یک محوری (یک بعدی) حاصل می‌شود و قبل از اینکه عمق کامل قطمه بتواند حاصل گردد، قطمه دچار پارگی می‌شود. در این حال به مشکل چروک، پارگی نیز اضافه می‌شود. اگر بخواهیم شکل پارگی را با تغذیه گذاری حل کنم امکان چروک خوردنگی افزایش می‌باید و اگر از حرکت فلز توسط کشش دیواره و تغذیه گذاری جلوگیری کنیم امکان پاره شدنگی و SPLIT را افزایش داده ایم.

بعضی اوقات یک چروک درست در زیر پارگی بوجود می‌آید، که هیچکدام مجاز نمی‌باشد. این مشکل در قطعات با اشکال مخروطی از قبیل دماغه‌های هواییما حاصل می‌شود و اغلب در قطعاتی که با فرایند اسپینینگ (جرخکاری) ساخته می‌شوند، بوجود می‌آید.

اگر یک دیواره زاویه دار در مناطق شعاعی مورد نیاز باشد استفاده از یک سنبه با شعاع تا حد امکان بزرگ راهکار خوبی می‌تواند بشمار آید. استفاده از سنبه با شماههای بزرگ باعث می‌شود ورق بیشتری از طرف نیمه بالایی دیواره زاویه دار سیلان گردید و دیواره قطمه بطوط کامل شکل می‌گیرد.

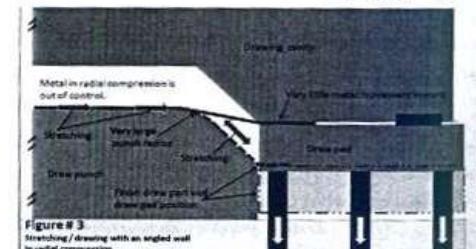

شکل ۳- کشش یک بعدی و چند بعدی دیواره زاویه دار در ناحیه فشاری شعاعی

مجله سافت و تولید متشر می‌کند:

ویژه نامه نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی تهران

تلفن هدف آفهی: ۰۹۱۲۸۵۹۰۴۸

